


DÉMARRAGE RAPIDE



GUIDE DE RÉFÉRENCE APIDE NORTRONIC®

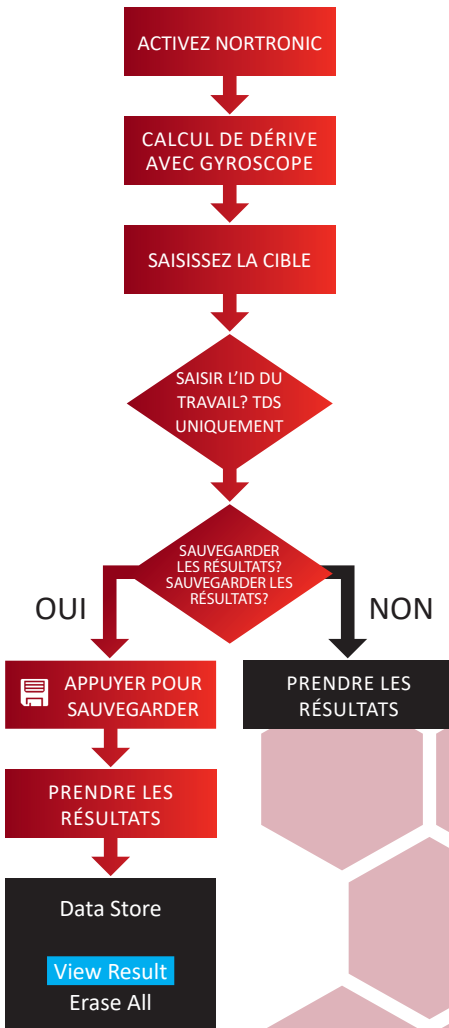

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE GUIDE DE RÉFÉRENCE APIDE

GUIDE TDS MANUEL D'UTILISATION #34397
















www.norbar.com



GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE NORTRONIC®



www.norbar.com/HowtoUseANorTronic

<p>ÉTAPE 1</p>	      	<p>MANUEL D'UTILISATION #34399</p>
<p>ÉTAPE 2</p>		<p>Do Not Move Start 5</p>
<p>ÉTAPE 3</p>	<p>Do Not Move Calculating</p> 	<p>No Target 0° 0.0 N·m</p> 
<p>ÉTAPE 4</p>	<p>TARGET SETUP DATA STORE ABOUT</p>	
<p>ÉTAPE 5</p>	  	<p>Set Target N·m 0.0</p>
<p>ÉTAPE 6</p>		<p>T = 330</p> <p>332.1 N·m</p> 